
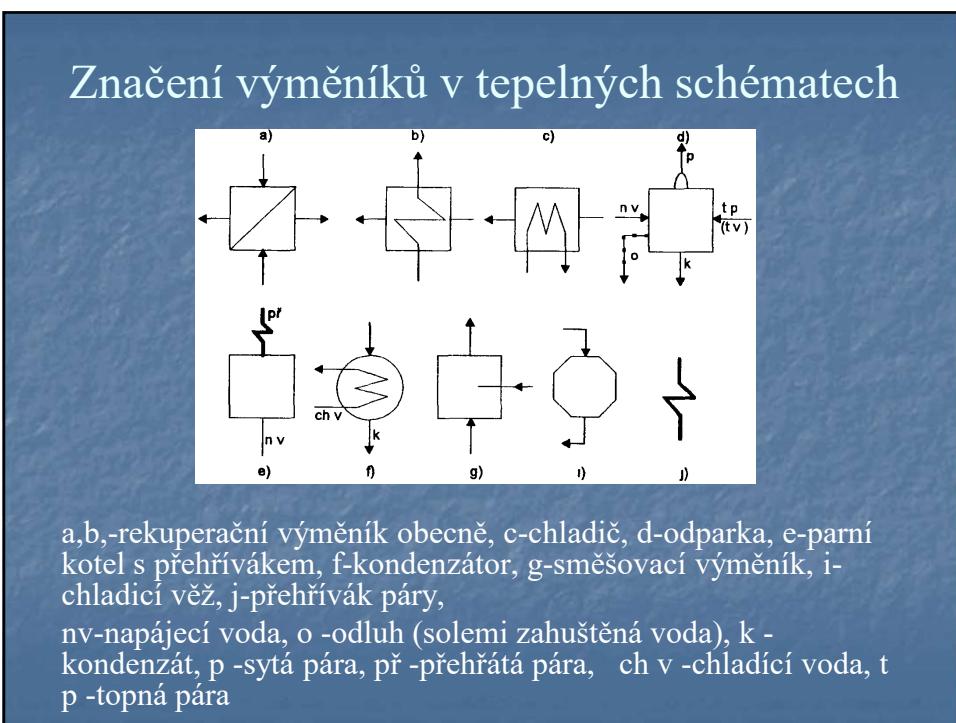


VÝMĚNÍKY TEPLA V ENERGETICE

Funkce, rozdělení, typy

- slouží k průběžnému nebo přerušovanému předávání tepelné energie pomocí proudících teplonosných médií
- Podle pracovního pochodu existují tři základní typy
 - **rekuperační** - obě tekutá média, ohřívající i ohřívané, jsou zde oddělena nepropustnou stěnou o určité tloušťce o výhrevních plochách S_1 a S_2 na stranách obou médií
 - **regenerační** - ohřívané médium vtéká opakovaně s určitým časovým zpožděním za médiem ohřívajícím do přesně vymezeného prostoru, vyplněného pevným teplo zprostředkujícím elementem (tvořeným akumulační hmotou) a přijímá z něho teplo, dříve přivedené ohřívajícím médiem,
 - **směšovací** - ohřívané a ochlazované médium se v tomto výměníku směšují tak, že vytvoří směs - teplosměnná plocha je dána např. povrchem kapek vstřikované vody.

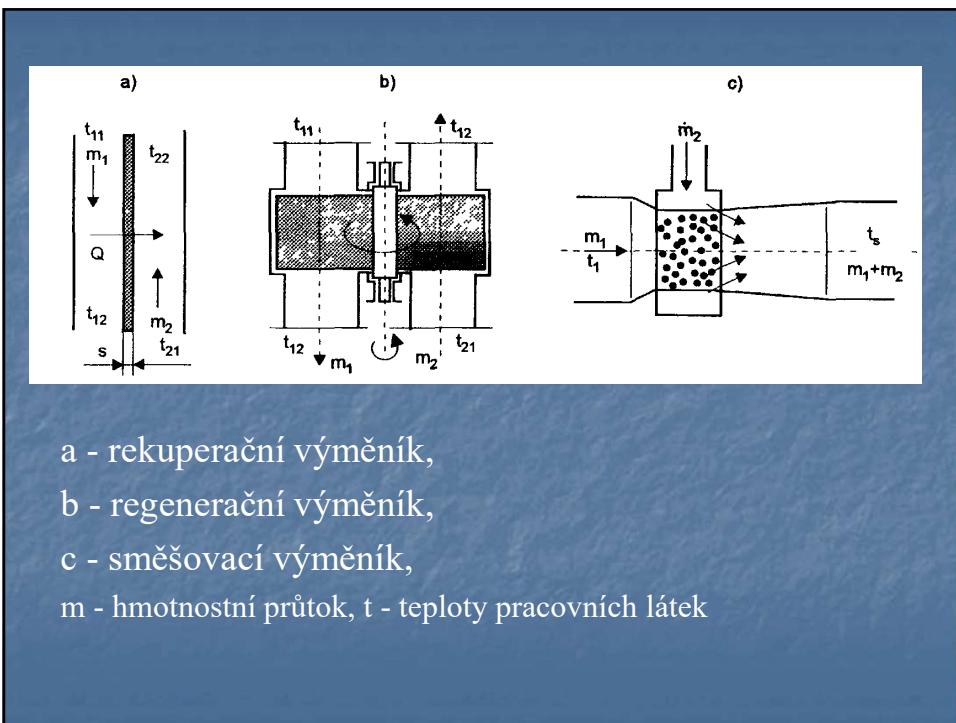


Typy výměníků

Podle účelu a použití rozeznáváme:

- **ohříváky** - vyznačují se tím, že ohřívané médium v nich zvyšuje svou teplotu, ale nedochází ke změně fáze,
- **chladiče** - ochlazované médium snižuje v nich svou teplotu bezeměny fáze,
- **výparníky a odparky** - ohřívané kapalné médium se mění v páru,
- **kondenzátory** - teplejší médium v parní fázi se sráží v kapalnou fázi - kondenzát,
- **přehříváky a mezipřehříváky (přihříváky)** - slouží ke zvyšování teploty syté nebo přehřáté páry,
- **sušárny** - přísunem tepla se dosahuje snížení vlhkosti látky v pevné fázi,
- **termické odplyňováky vody** - parním ohřevem vody k bodu varu dochází k vylučování pohlcených plynů,
- **topná tělesa ústředního vytápění** - otopné médium ohřívá okolní vzduch.

Dělení podle proudění ve výměnících

- **souproudé** - směry os proudů ohřívajícího a ohřívaného média jsou rovnoběžné a vektory rychlostí mají stejný smysl,
- **protiproudé** - směry proudů jsou rovnoběžné a mají opačný smysl,
- **křížové** - osy proudů jsou mimoběžné a v kolmém průmětu spolu svírají úhel 90° ,
- **se šikmým vzájemným proudem** - osy proudů svírají v kolmém průmětu spolu úhel větší nebo menší než 90° ,
- **s kombinovaným prouděním**

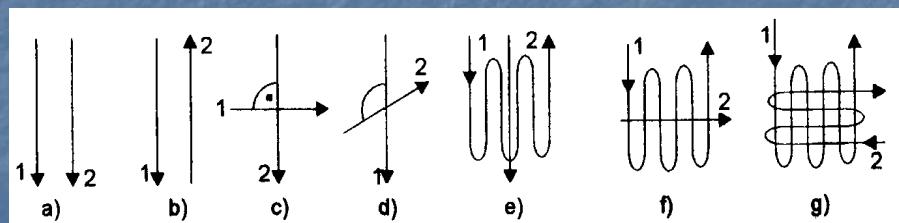

a-souproud, b-protiproud, c-křížový proud. d-šikmý proud,
e až g-kombinované proudění

Dělení podle konstrukčního řešení

- Podle konstrukčního řešení výhřevné plochy se vyvinuly nejrůznější typy výměníků, z nichž nejčastější jsou:
 - bubnové (kotlové),
 - deskové,
 - trubkové,
 - svazkové,
 - šroubové,
 - hadové,
 - žebrové,
 - vlásenkové

Dělení podle kombinace teplonosných médií

- Podle kombinace teplonosných médií se vyskytují v energetice nejčastěji tyto výměníky:
 - voda-voda,
 - voda-vzduch
 - pára-voda,
 - pára-vzduch,
 - spaliny-voda,
 - spaliny-pára,
 - spaliny-vzduch
 - spaliny-olej atd.

Požadavky na výměník

- co nejmenší rozměry, hmotnost a cena výměníku,
 - co nejmenší tlakové ztráty (čerpací práce),
 - co nejvyšší výkon a spolehlivost v provozu.
- } jdou proti sobě
→ nutná
optimalizace

Používaná teplonosná média

- **kapaliny** – voda, nízkovroucí kapaliny (chladiwa), termoolej
- **sytá pára** – vodní, nízkovroucích kapalin (chladiw)
 - ve výměníku kondenzuje – využívá se skupenské teplo, odvádí se kondenzát
 - ve výměníku se přehřívá – výroba přehřáté páry v kotli
- **plyny** - spaliny, vzduch, přehřátá pára
 - nevýhoda v nízké měrné tepelné kapacitě i tepelné vodivosti a ve špatném součiniteli přestupu tepla
- **tekuté kovy** – Na+K – pro vysoké teploty do 900 °C
 - + vysoká tepelná kapacita, dobrá tepelná vodivost i přestupní součinitel
 - při zchladnutí v zařízení ztuhou a musí se proto při odstavování včas z okruhu vypouštět

Konstrukce výměníků tepla


Výměníky rekuperacní

- Pracovní látky jsou odděleny pevnou stěnou, která tvoří výhřevnou plochu výměníku.
- Podle tvaru a provedení této plochy jsou v energetice nejčastější výměníky
 - trubkové,
 - deskové
 - výměníky s žebrovanými povrchy.
- Používají se zde jako
 - vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky vody,
 - kondenzátory parních turbín,
 - chladiče kondenzátu,
 - chladiče oleje,
 - ohříváky vzduchu,
 - spalinové výměníky a výhřevné plochy kotlů.

Dělení kotlů dle konstrukce výhřevních ploch

Kotle žárotrubné


- v trubkách proudí spaliny, vně trubek v plášti je voda
- používají se
 - pro výrobu topné vody nebo syté technologické páry
 - pro nižší výkony – do 20 MWt

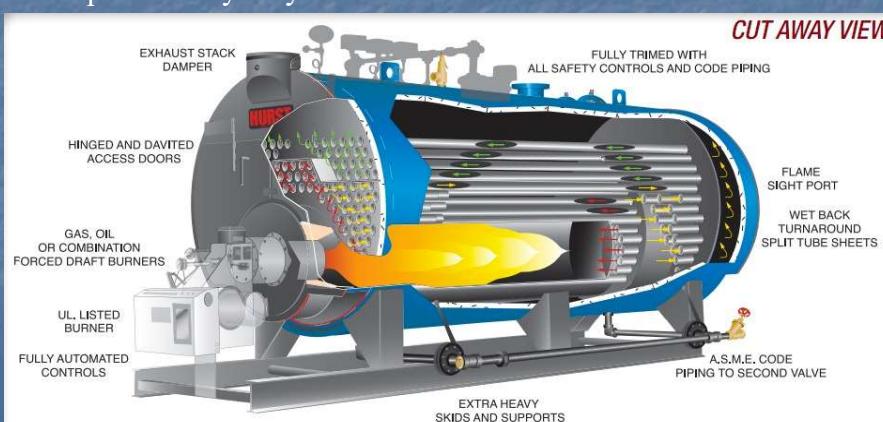

Dělení kotlů dle konstrukce výhřevních ploch



Kotle vodotrubné

- v trubkách proudí voda/pára, vně trubek spalinové
- z podélně svařených trubek se tvarují stěny kotle
- do spalinových tahů se vkládají trubkové svazky
- používají se
 - pro výrobu přehřáté páry s parametry až $600\text{ }^{\circ}\text{C} / 30\text{ MPa}$
 - pro stření až nejvyšší výkony

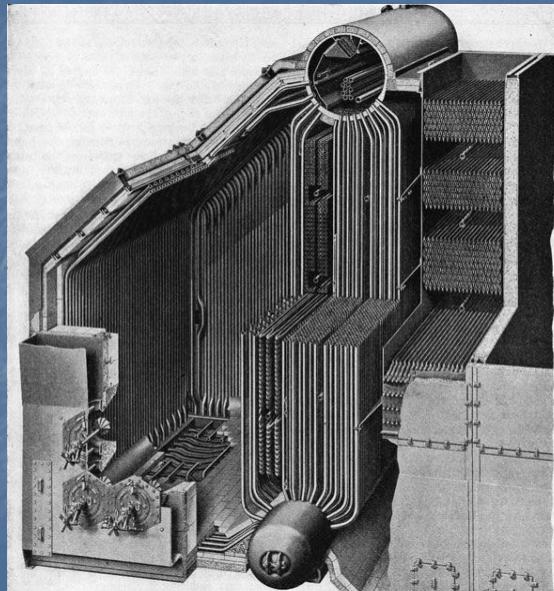


Výměníky rekuperační trubkové

- Z hlediska skupenství rozeznáváme výměníky:
 - bez změny skupenství teplenosných látek,
 - se změnou skupenství jedné teplenosné látky,
 - se změnou skupenství obou teplenosných látek.
- Z hlediska obtékání trubek rozeznáváme:
 - obtékání křížové (příčné), tj. kolmo na výhřevnou plochu trubek
 - obtékání podélné, tj. rovnoběžně s osou trubek

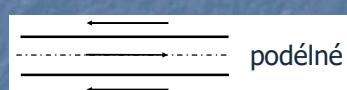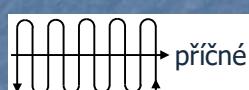

- Z hlediska uspořádání příčně obtékaných trubek rozeznáváme:
 - trubky za sebou (v zákrytu)
 - trubky přesazené (vystřídané)



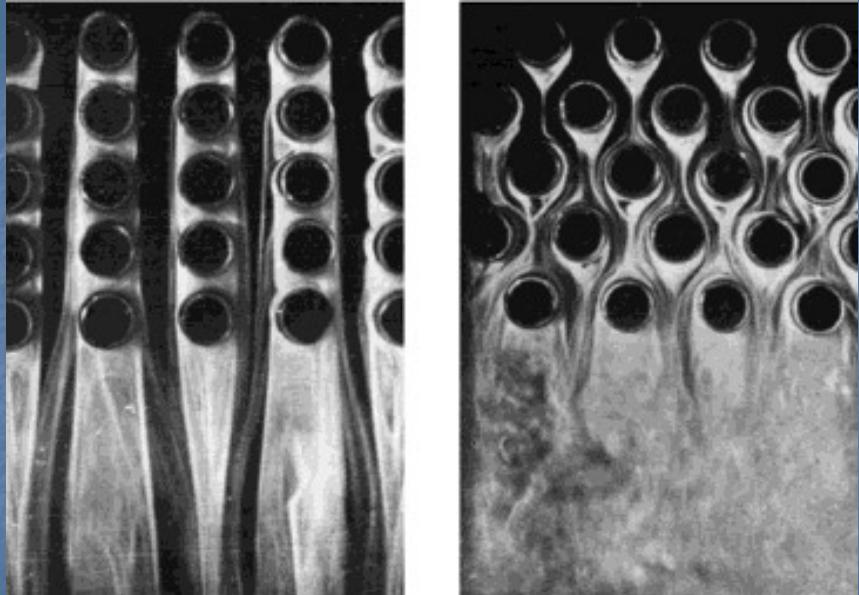


trubky v zákrytu

trubky přesazené

Svazkové výměníky


- vytvořeny z volných trubek uspořádaných za sebou nebo vystrídaně do trubkového svazku
- trubky mohou být
 - přímé – konce zaválcované nebo zavařené v trubkovnicích
 - hadovitě naohýbané - konce přivařené k rozdělovací a sběrné komoře
- tlak látky vně trubek bývá nízký, vnější stěny jsou rovné
- geometrické provedení svazku je určeno
 - průměrem trubek
 - příčnou roztečí trubek s_1 – kolmá na proud
 - podélnou roztečí trubek s_2 – po proudu
 - počtem trubek v řadě kolmo na proud
 - počtem řad po proudu

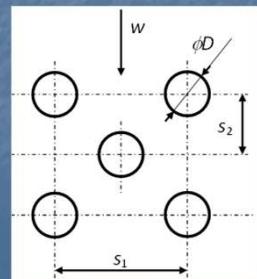

Svazkové výměníky

- užití zejména jako spalinové výměníky – výhřevné plochy vodotrubných kotlů a kotlů na odpadní teplo
 - ohříváky vody, výparníky, přehříváky
 - trubkové ohříváky spalovacího vzduchu
- výhody
 - velmi jednoduchá konstrukce
 - látka v trubkách může mít velmi vysoký tlak – desítky MPa
 - rovnoměrné proudové a teplotní pole
 - dobré využití prostoru
- nevýhody
 - horší přestup tepla u látky v trubkách – nutné volit vyšší rychlosť
 - sklon k zanášení prachem v mezitrubkovém prostoru
 - vhodné jen pro beztlaké medium mezi trubkami – při vyšším tlaku je nutné užít plášt'ový výměník

Svazkový výměník s trubkami za sebou

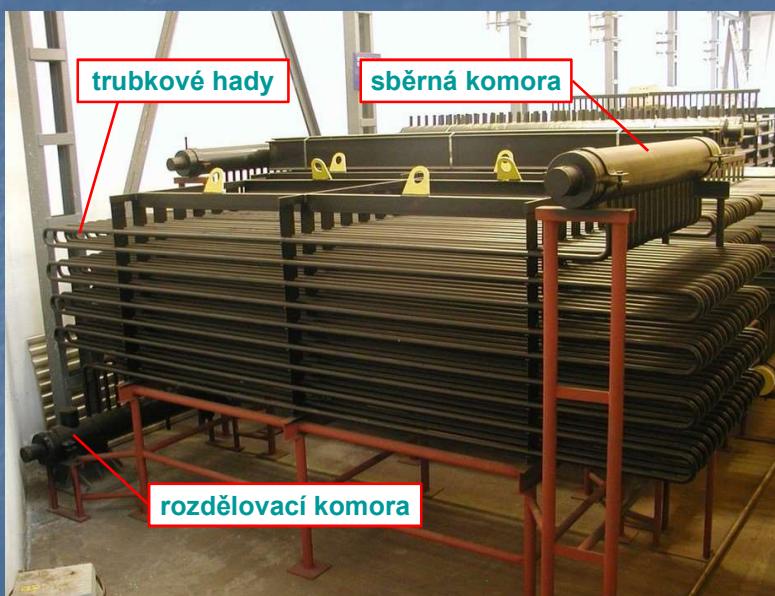

Svazkový výměník s vystřídanými trubkami



Svazkový výměník


- typické užití
 - výhřevné plochy kotlů - trubkové hady přehříváku před montáží



Svazkový výměník

- typické užití

- trubkové ohříváky vzduchu – obvykle spaliny v trubkách

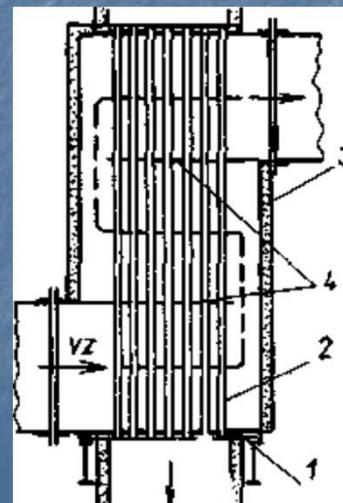

1 – trubkovnice, 2 – trubky, 3 – stěna tahu, 4 – obratové přepážky

Svazkový výměník

- typické užití

- kotle na odpadní тепло – kotel do linky na výrobu kyseliny sírové



Svazkový výměník

- typické užití
 - kotle na odpadní teplo – stejný kotel po výbuchu vodíku



Svazkové výměníky se žebrovanými povrchy

- Smyslem žebrování je zvětšení teplosměnného povrchu trubek.

Žebrování může být uskutečněno

- na vnějším
- na vnitřním povrchu



Žebra mohou být

- příčná,
- podélná
- šroubocovitě vinutá.

Na trubku mohou být

- navinuta ve formě pásku,
- vyvalcována z materiálu trubky,
- odlita
- nalisována

Spojení žeber s trubkou musí být dokonalé, aby nevznikal odpor pro vedení tepla

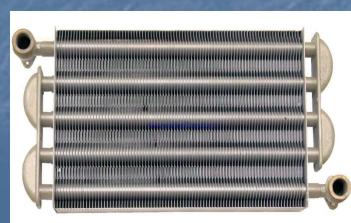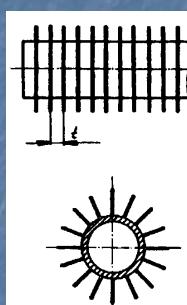


Pravidla pro použití žebrovaných trubek

- Žebra lze s výhodou použít u výměníků, které mají výrazně rozdílný součinitel přestupu tepla u pracovních médií.
- Žebra se používají **na straně menšího součinitele přestupu tepla**.
- Je-li součinitel přestupu tepla přibližně stejný na obou stranách, **nemá jednostranné žebrování významný přínos**.
- Žebrováním dochází:
 - ke zvětšení tepelného toku trubkou,
 - ke zvětšení teplosměnného povrchu a zmenšení celkových vnějších rozměrů výměníku
 - ke snížení tlakové ztráty média na straně žeber v důsledku menšího počtu řad trubek i v trubce v důsledku jejího zkrácení


Výměníky se žebrovanými povrhy

- příklady užití
 - vzduchotechnické aplikace

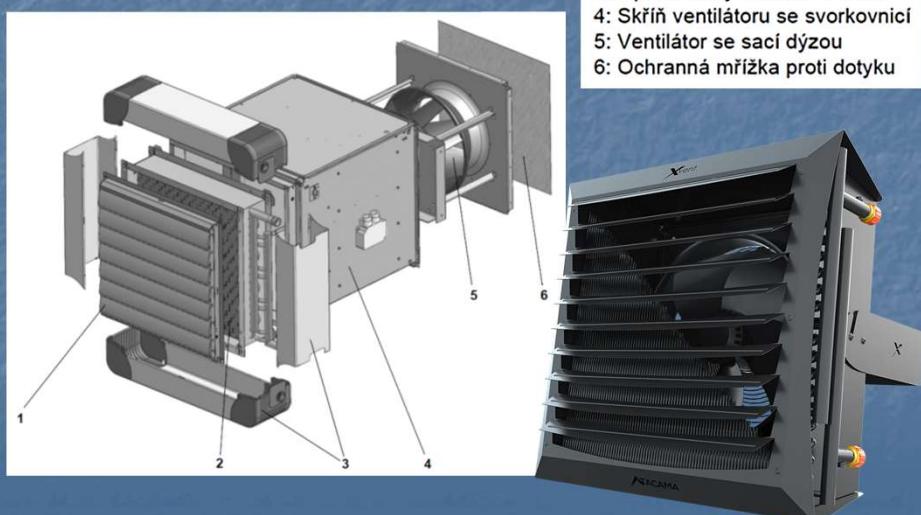

Výměníky se žebrovánými povrchy

- příklady užití
 - vzduchové kondenzátory a chladiče

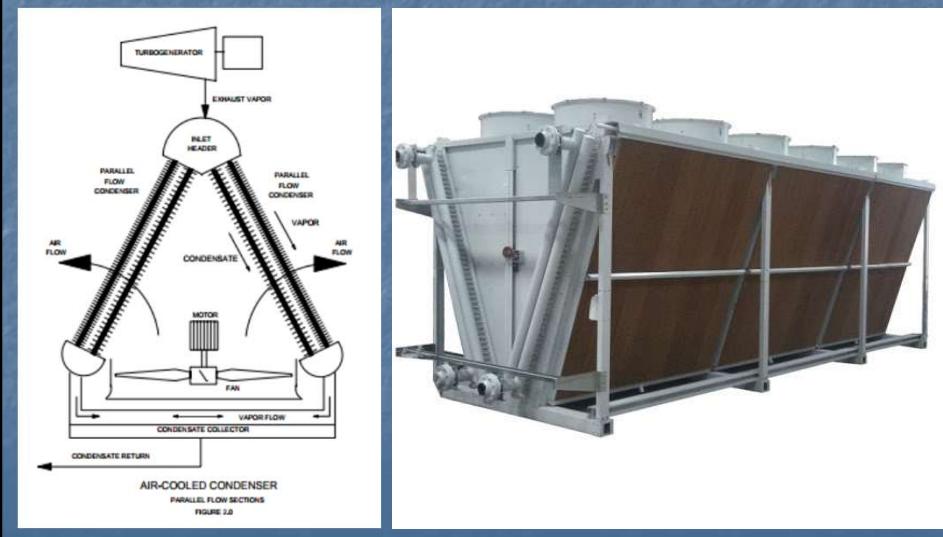


Výměníky se žebrovánými povrchy

- příklady užití
 - ohříváky vzduchu – parní, teplovodní




Výměníky se žebrovánými povrchy

- příklady užití
 - spalinové kotle na plyn
či odpadní teplo

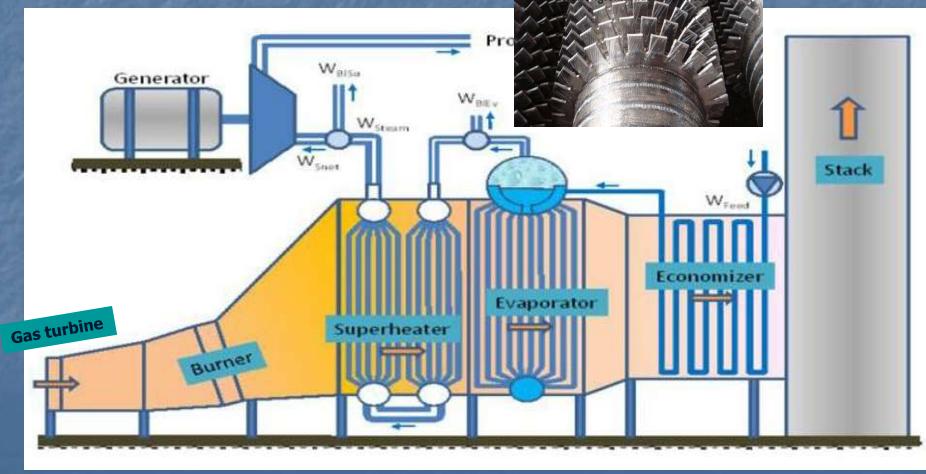

Plášťový trubkový výměník tepla
s přímými trubkami a přepážkami
a - segmentovými, b - koncentrickými

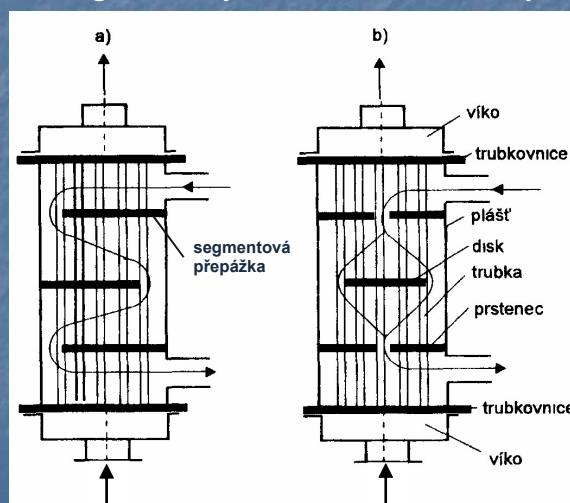

Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami a segmentovými přepážkami






Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami a přepážkami

- přepážky zvyšují přestup tepla v mezitrubkovém prostoru
 - zvyšují rychlosť proudění
 - obtékání trubek je částečně příčné
 - přepážky lze vynechat, je-li přestup tepla v mezitrubkovém prostoru dostatečně intenzivní (var, kondenzace)
- velmi široké uplatnění výměnků
 - ohříváky vody
 - chladiče plynů
 - výparníky
 - rekuperační výměníky
 - kondenzátory
- nevýhody plášťových výměnků
 - tlakové namáhání pláště – tlakové médium musí být v trubkách
 - problémy s rozdílnou teplotní dilatací trubek a pláště mezi pevnými trubkovnicemi

Plášt'ové výměníky pro vyšší rozdíly teplot pracovních látek

Rozdílná dilatace pláště a trubek se řeší kompenzací:


- s ucpávkou (a),
- pružným zvlněním pláště (b) →
- s plovoucí hlavou (c)

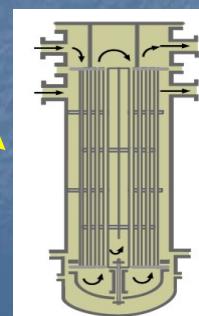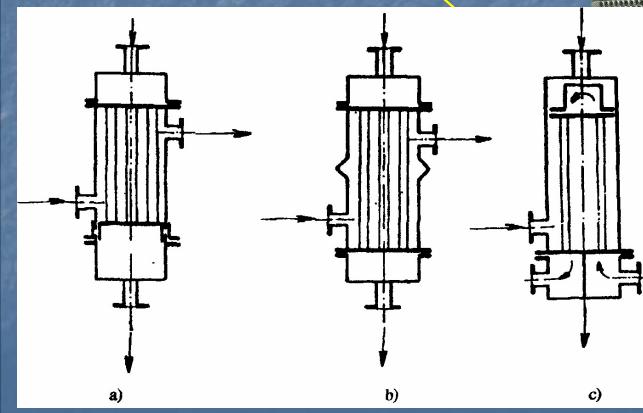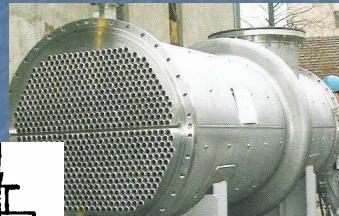

Plášt'ový trubkový výměník tepla s přímými trubkami

■ typické užití


- kondenzátory parních turbín – chladicí voda v trubkách pára kondenuje v mezitrubkovém prostoru

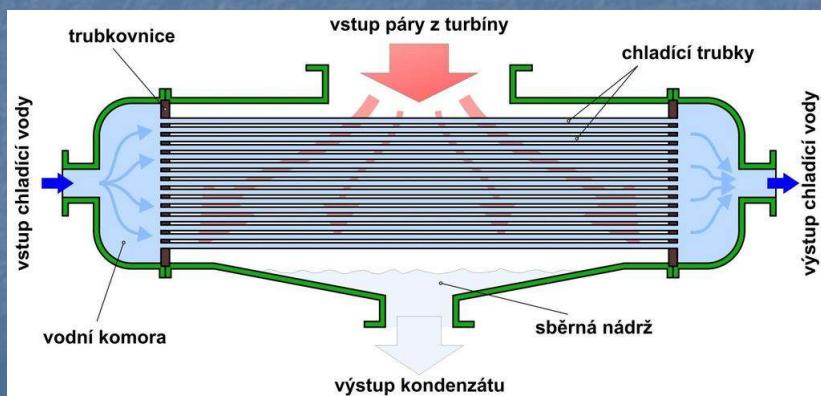



Kondenzátor parní turbíny


zatrubkování musí umožnit průnik páry do svazku a plynulý odvod kondenzátu

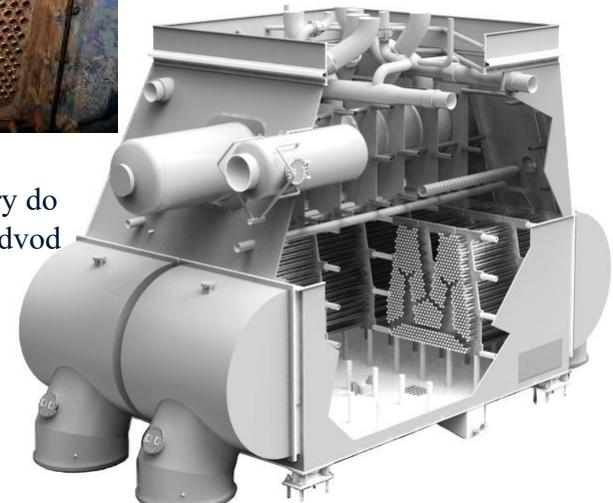

Plášťový trubkový výměník tepla s přímými trubkami

■ typické užití

- žárotrubné kotle na odpadní teplo – spaliny v trubkách, voda v plášti

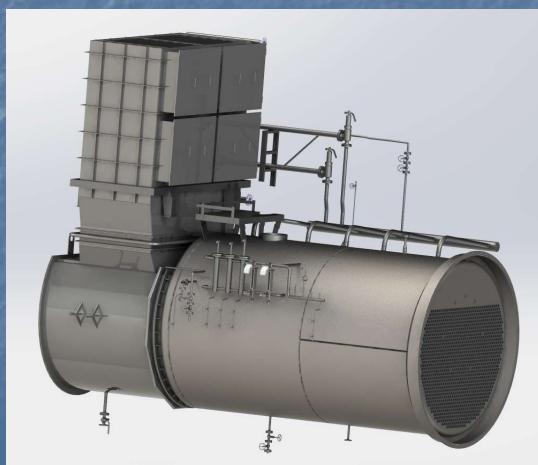


Vlásenkový výměník s U trubkami

- mají pouze jednu trubkovnici rozdělenou přepážkami na vstupní, výstupní, případně obratovou komoru



Vlásenkové výměníky s U-trubkami

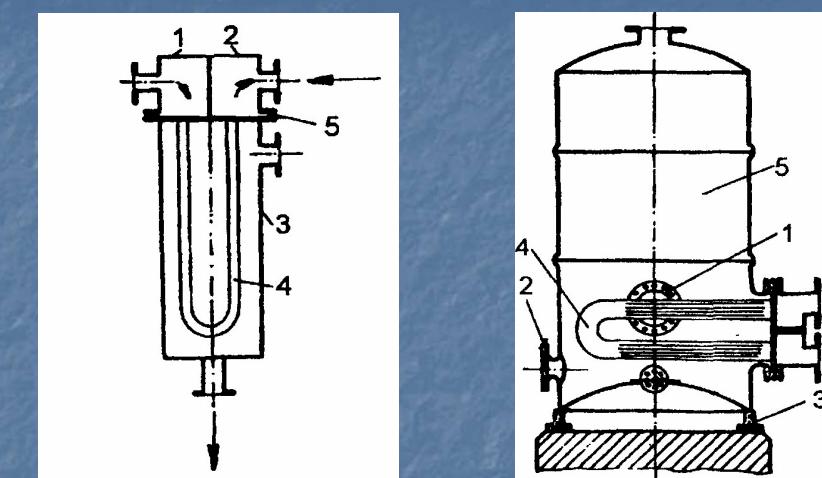

Vlásenkový výměník s U-trubkami

1-vstupní komora, 2-výstupní komora,
3-plášť, 4-výhřevná plocha z
vlásenkových trubek, 5-trubkovnice

Vertikální bojler - akumulátor


1-průlez, 2-promývací otvor, 3-litinový
zakladový kruh, 4-vlásenkový výměník,
5-akumulační nádrž

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

- K výhodám U-trubek patří:
 - nevznikají problémy s teplotními dilatacemi, neboť trubky se mohou volně roztahovat,
 - používá se trubek velmi malých průřezů a tloušťek,
 - výměníky mají nízkou hmotnost,
 - svazek je kompaktní a dobře využívá prostoru pláště.
- K nevýhodám patří
 - nemožnost mechanického čištění vnitřního povrchu trubek
 - nemožnost výměny poškozené trubky
- Při použití vyšších tlaků narůstá tloušťka trubkovnice až do velikosti 500 mm a výroba trubkovnic již vyžaduje zvláštní tepelné postupy.

Vlásenkové výměníky s U-trubkami


- příklady užití
 - horizontální ohřívák vody topený parou

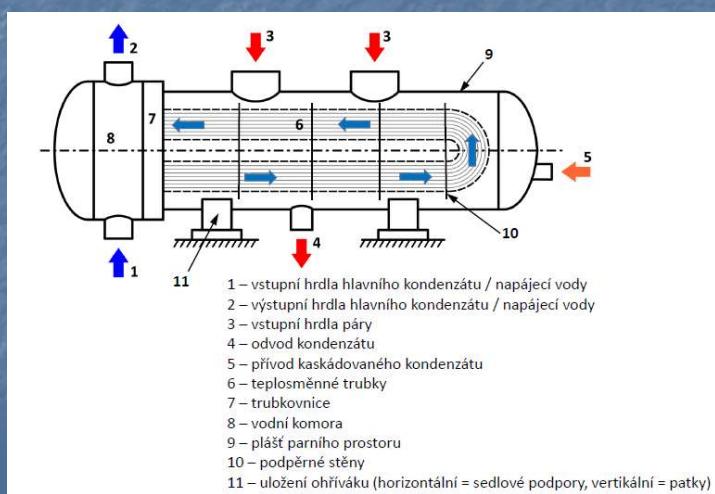

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

■ příklady užití


- horizontální regenerační ohřívák napájecí vody topený parou

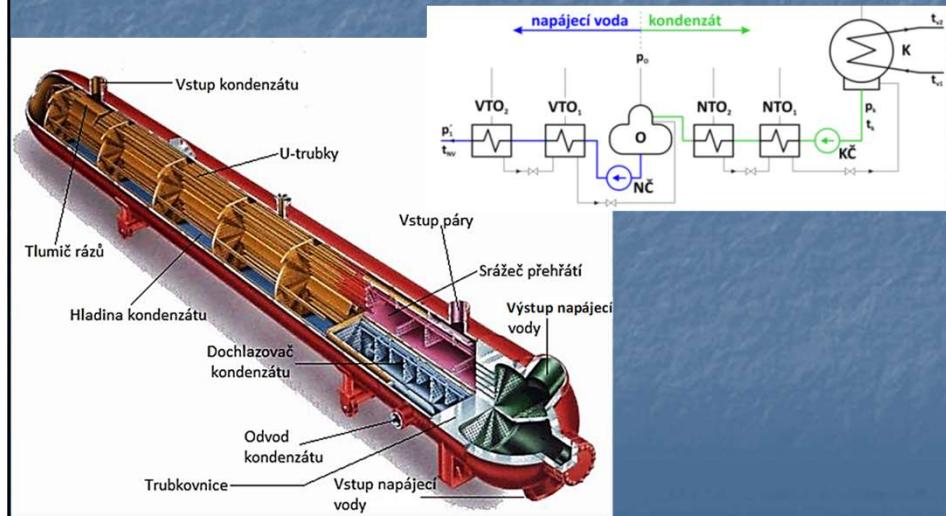

Vlásenkové výměníky s U-trubkami

■ příklady užití


- vertikální vysokotlaký regenerační ohřívák napájecí vody topený parou

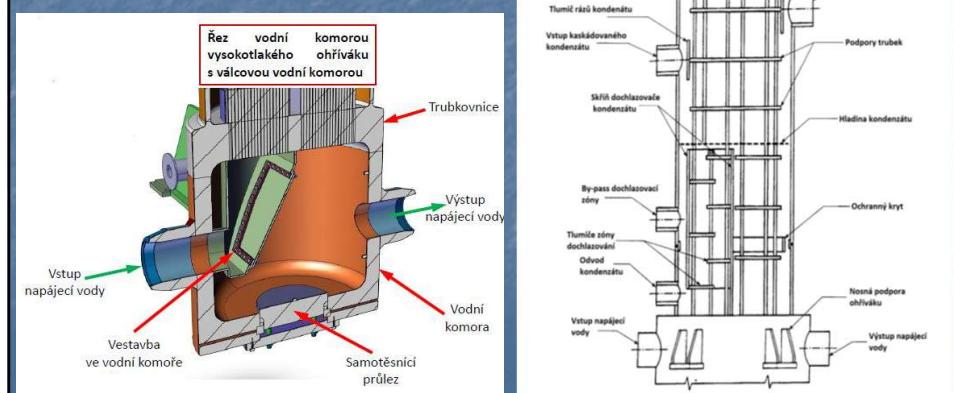

Výměníky se šroubovitě vinutými trubkami


Výhodami těchto výměníků jsou

- jednoduchá výroba
- využití čistého protiproudů při zachování příčného obtékání trubek média na vnější straně
- použití – bojlery voda-voda


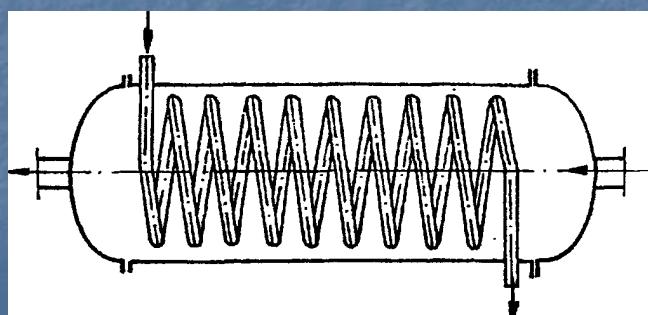


Rekuperační výměníky deskové


- teplosměnná plocha je vytvořena z tenkých kovových desek, které jsou na sobě pevně přitisknuty přes obvodové těsnění
- desky mají proly, které po sesazení desek k sobě vytvoří kanálky
- ochlazované resp. ohřívané médium proudí v kanálcích z přední resp. zadní strany desky v protiproudě

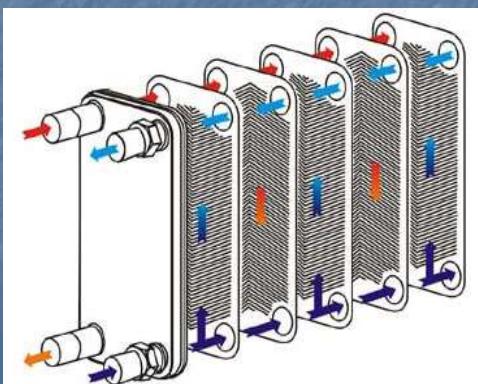

Rekuperační výměníky deskové

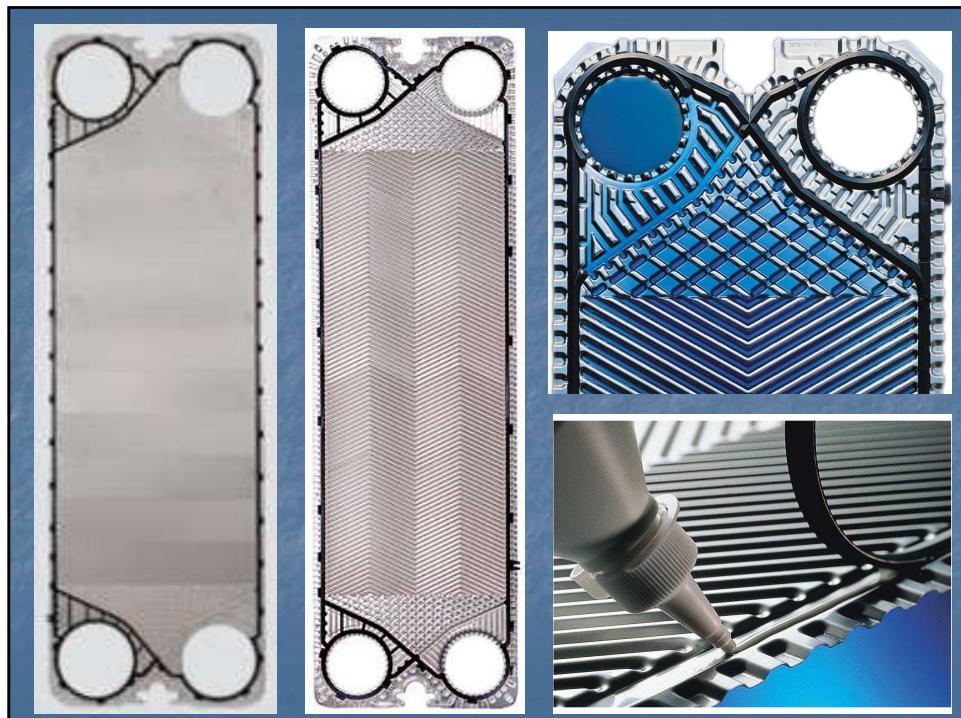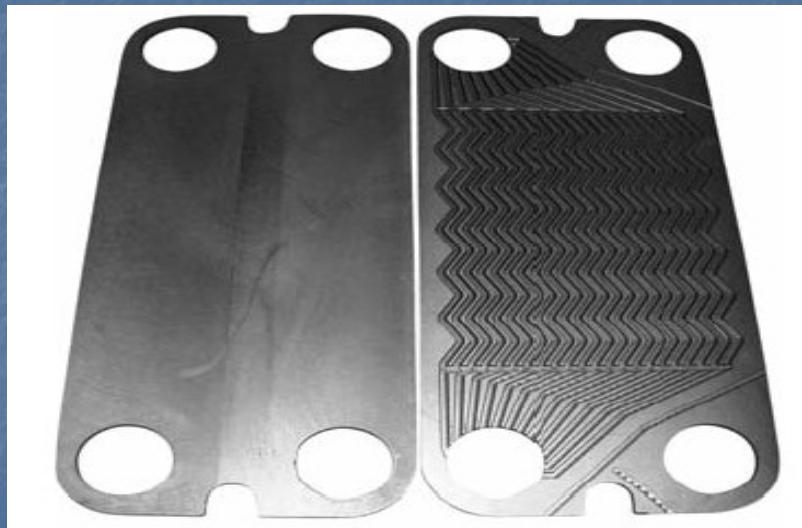

Rekuperační výměníky deskové

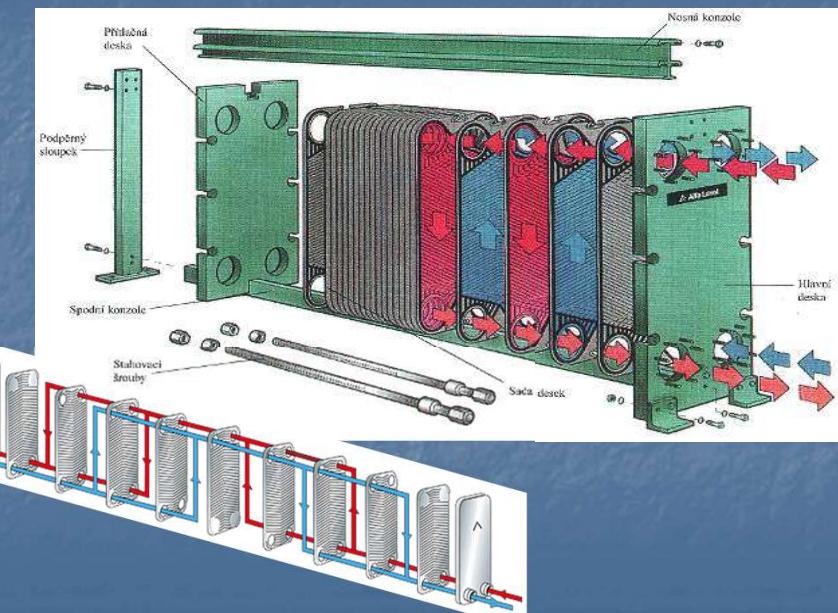

Rekuperační výměníky deskové

Výhodou deskových výměníků oproti trubkovým je:

- kompaktní řešení schopné přenášet velké výkony
- čistý protiproud
- velká turbulence proudů pracovních látek = intensivní přestup tepla
- malá tloušťka stěny a nízká hmotnost
- malé rozměry,
- rozebiratelnost a možnost vyčištění
- u výměníků lze velmi jednoduše zvětšovat výkon přiřazováním dalších unifikovaných desek

Nevýhodu deskových výměníku jsou

- větší tlaková ztráta
- omezení pracovní teploty do 270 °C (dáno použitým těsněním mezi deskami)
- problémy s dosažením těsnosti při větších tlacích
- teplotní a tlakové omezení lze obejít obvodovým svařením desek za cenu ztráty rozebiratelnosti

Rekuperační výměníky deskové

Možnosti užití

- průmyslový ohřev, chlazení, rekuperace tepla a kondenzace
- u systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody a solárních systémů
- chlazení mléčných výrobků a potravin
- klimatizace a procesní chillery,
- tepelná čerpadla,
- chlazení oleje a paliv,
- hydraulická zařízení, chlazení motorů, vzduchové kompresory a vysoušeče vzduchu
- chladiče spalin a zkapalňování plynů (GTL)

Rekuperační výměníky deskové

■ příklady užití


- okruhy pro ohřev nebo chlazení kapalin



Rekuperační výměníky deskové

- příklady užití

- chlazení horkých spalin a GTL
- vhodné pro látky s očišnými objemovými průtoky

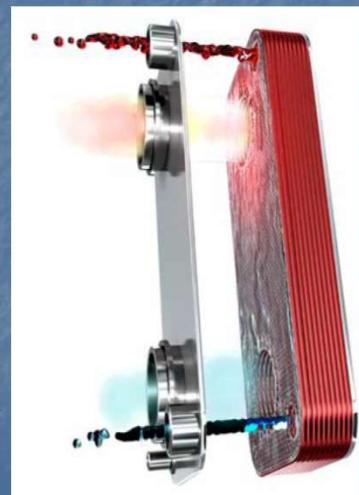


Výměníky regenerační


- Přenos tepla se uskutečňuje prostřednictvím pohyblivé nebo nepohyblivé výplně, která funguje jako akumulátor tepla :

1. fáze - teplejší látka předává teplo výplni, která se nahřívá,
2. fáze - v následném čase je toto naakumulované teplo předáváno látce ohřívané.

- Nejrozšířenější aplikací tohoto typu výměníku v energetice je rotační spalinový ohřívák vzduchu, označovaný jako Ljungström

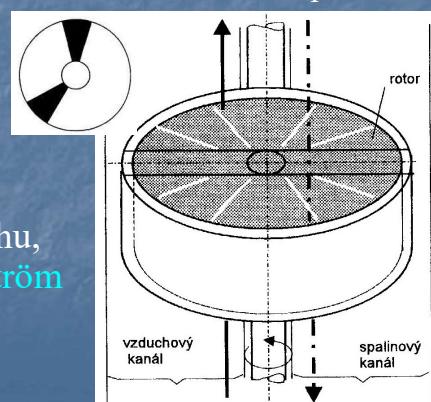



Konstrukce ohříváku vzduchu typu Ljungström

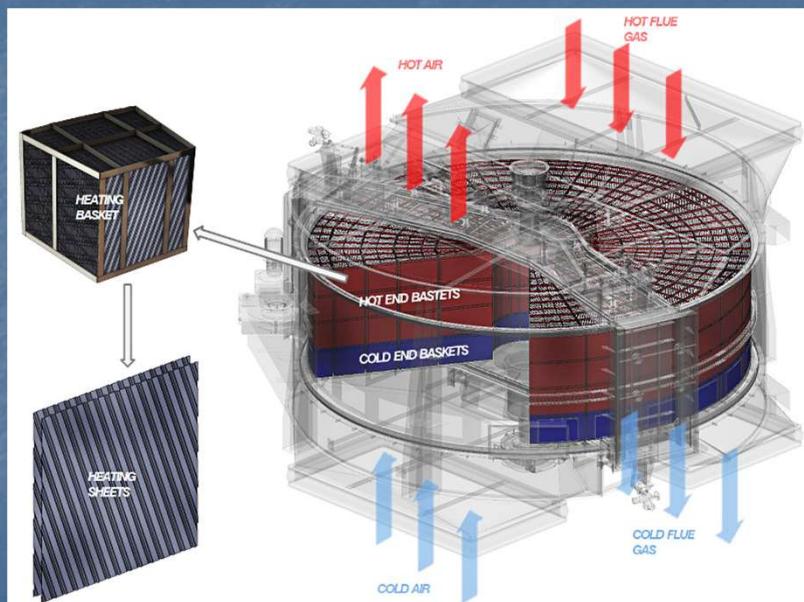

Konstrukce ohříváku vzduchu typu Ljungström

- Akumulační hmota je vytvořena z velkého počtu tenkých profilovaných plechů uložených ve 2 až 3 vrstvách v rotoru
- Síla plechu bývá 0,6 - 1,2 mm
- Rotor ohříváku je tuhé svařované konstrukce kruhového tvaru a je rozdělen do několika sektorů, do kterých jsou vloženy akumulační plochy
- Utěsnění rotoru je provedeno pevnými kovovými ucpávkami upevněnými radiálně a axiálně na konstrukci mezi jednotlivými sektory.

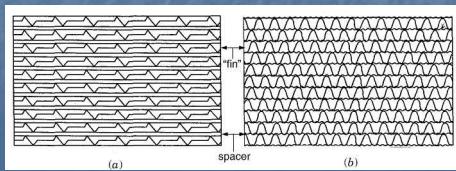

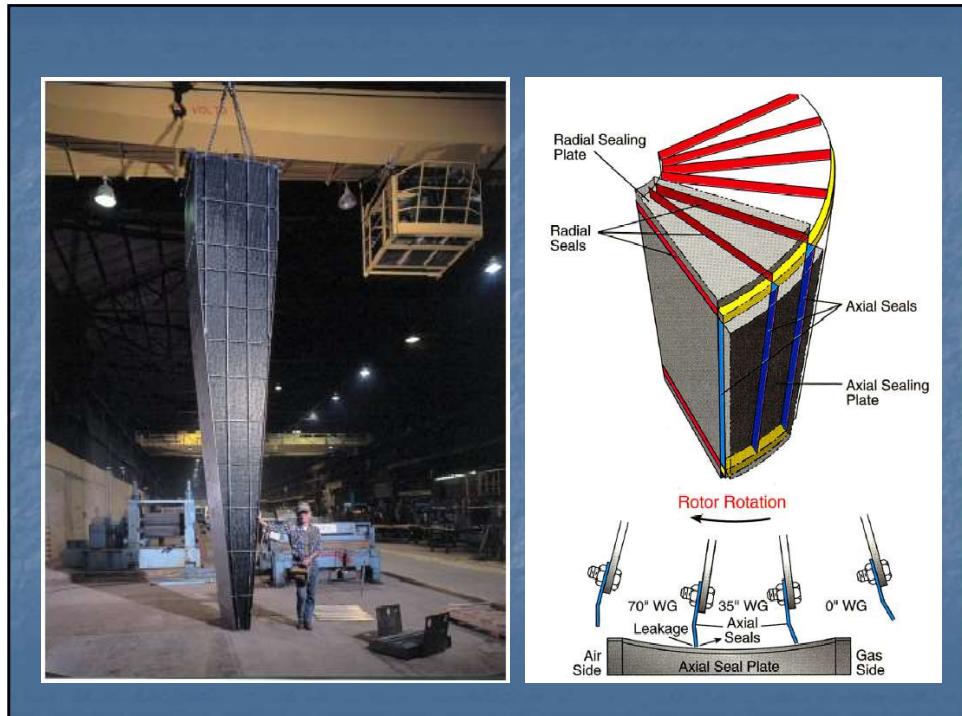


Výměníky směšovací

- Sdílení tepla zde probíhá přímým stykem obou pracovních látek.
- Teplosměnná plocha ve srovnání s ostatními typy výměníků zde neexistuje
- Výměník pracuje s nulovým koncovým teplotním spádem
- V energetice se těchto výměníků používá nejčastěji pro:
 - vstřik vody do páry za účelem chlazení,
 - přímý ohřev vody parou za účelem jejího odplynění
 - chladicí okruh parních turbín – mokrá chladicí věž

Vstřikový chladič páry


- k regulaci teploty přehřáté páry u kotle se nejčastěji používá vstřik napájecí vody do páry.
- regulace je jednostranná (pouze snižuje teplotu přehřáté páry z kotle)
- množství vstřikované vody je automaticky regulovalo

1-trubka s rozstřikovacími otvory,
2-základní parní potrubí,
3-vnitřní vestavba

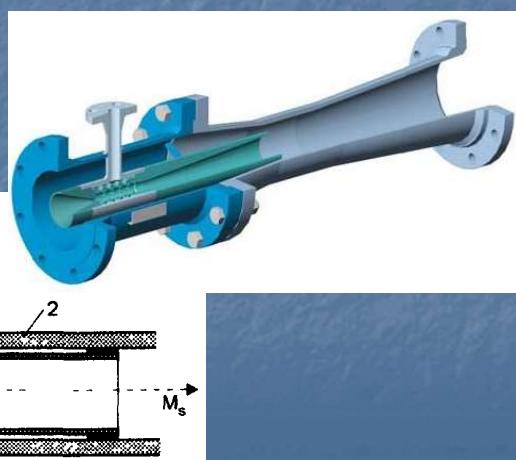


Nízkotlaký odplyňovák vody

- je řazen v systému ohřevu napájecí vody parních kotlů
- ohřevem vody na mez sytosti dojde k uvolnění plynů rozpuštěných ve vodě
- pro ohřev vody se používá nízkotlaká pára (např. z odběru turbíny), která se přivádí proti proudu rozstřikované vody nebo do vodního prostoru odplyňováku
- při její kondenzaci se uvolňuje skupenské teplo, které ohřívá vodu

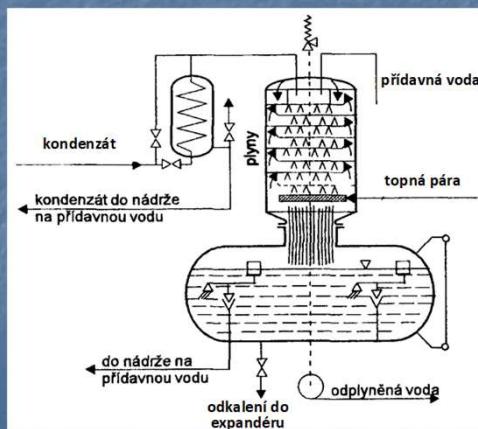



Nízkotlaký odplyňovák vody



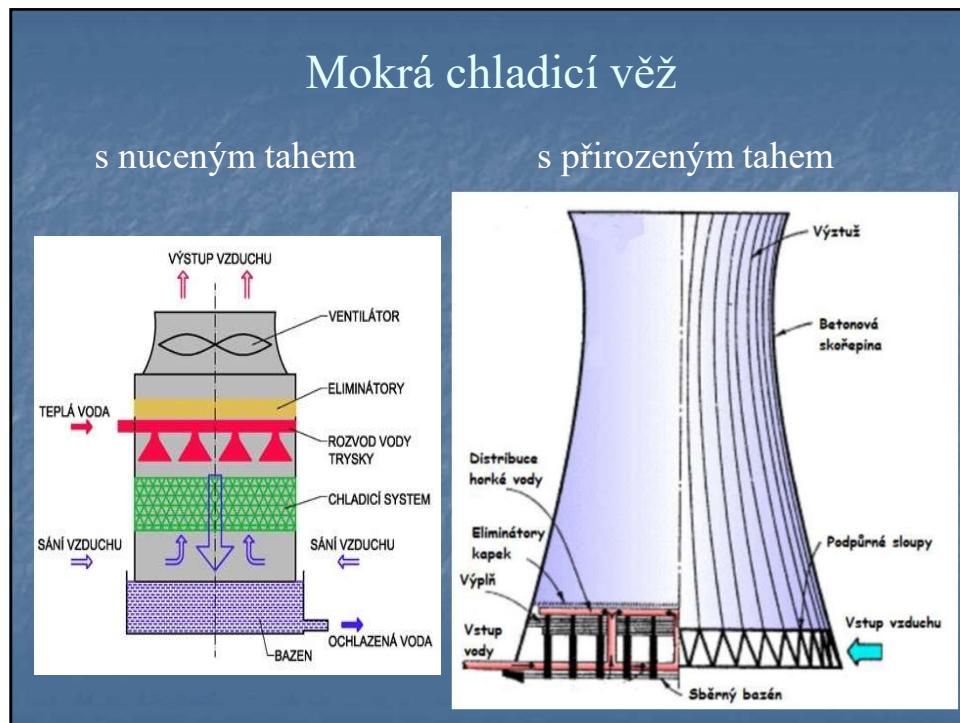

Sprchový spalinový kondenzátor

- slouží k dochlazení spalin za kotlem na biomasu pod teplotu rosného bodu
- získané teplo se převádí do sprchové vody a z ní ve výměníku do CZT
- při sprchování se ze spalin zachytí i část TZL
- nevýhodou je nutnost odpouštěného čištění kondenzátu

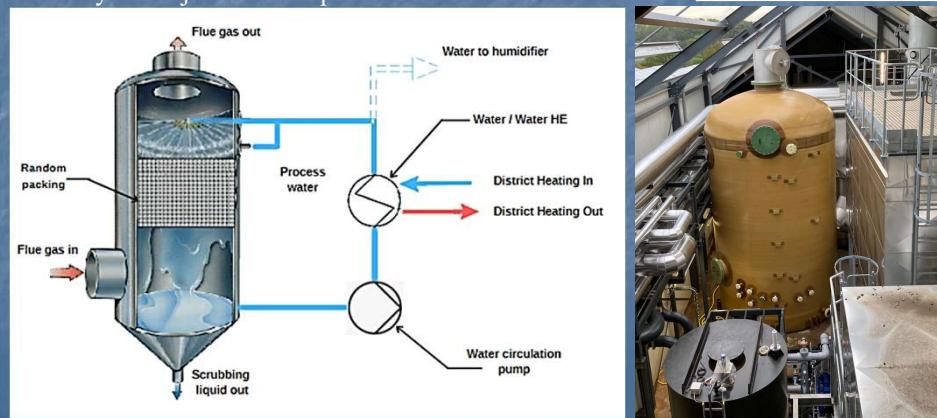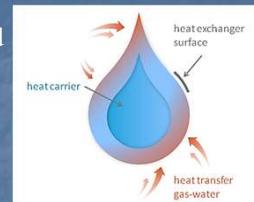

Provoz výměníků tepla

Hlavními provozními problémy výměníků jsou:

- zanášení výhřevných ploch,
- koruze výhřevných ploch,
- abrize výhřevných ploch.
- kritickým důsledkem je **ztráta těsnosti** pracovních látek

Zanášení je usazování různých materiálů - solí, korozních produktů a pevných látek z teplonosných látek na výhřevnou plochu výměníku

- tepelná vodivost nánosů bývá podle druhu nánosů malá v rozmezí $0,5 - 2 \text{ W/m}^2\text{K}$ – brání přestupu tepla a snižuje výkon výměníku
- nánosy mohou být na obou stranách pracovních látek
- zanášení lze ovlivnit:
 - u vody její úpravou, tj. snížením koncentrace solí a odplněním,
 - mechanickým nebo chemickým odstraňováním úsad.

Provoz výměníků tepla

Koroze

- ze strany **vody** se vyskytují především na straně **teplé užitkové vody**:
 - způsobeny kyslíkem, případně oxidem uhličitým.
 - napadení je většinou důlkové
 - intenzita se značně zvyšuje přítomností inkrustací a sedimentů
 - rozsah napadení závisí:
 - na chemickém složení vody, zejména koncentraci O₂, CO₂, Ca, Mg, HCO₃, chloridů a síranů.
 - na použitých materiálech výhrevních ploch a pláště výměníku.
- na straně **spalin** u kotlových výměníků závisí
 - na druhu a složení spalovaného paliva
 - na provozní teplotě
 - povrchová teplota kovu trubky musí být nad rosným bodem spalin, jinak hrozí tzv. **nízkoteplotní koroze**
 - hlavními prostředky proti nízkoteplotním korozím jsou:
 - optimalizace spalovacího režimu,
 - udržení teploty povrchu trubek nad rosným bodem,
 - používání odolných materiálů, dávkování aditiv do paliva.

Provoz výměníků tepla

Abrase (otěr) výhrevních ploch je charakteristická pro proudění spalin obsahujících pevné částice.

- Částice způsobují na straně spalin úbytek materiálu a v konečné fázi vedou k netěsnostem - typické u ohříváků vody v kotlích na tuhá paliva.
- Prevence je možná:
 - snížením rychlosti spalin, neboť úbytek materiálu abrazí je přibližně úměrný rychlosti spalin w_s^3 ,
 - konstrukčními úpravami v podobě pasivních ochran trubek.

Kromě těchto uvedených hlavních příčin poruch výměníků tepla přicházejí ještě v úvahu:

- vady svarů a materiálu,
- eroze vodou v důsledku kondenzační fáze v páře,
- únavové porušení trubek v důsledku vibrací svazku trubek,
- kavitační poškození,
- netěsnosti v vadném zaválcování v trubkovnicích,
- kvalita těsnění u deskových výměníků tepla aj.

Ochrana trubek svazku proti abrasi

